

BLOQUES O LOSA DE GUARDA : NO

PILAS DE HORMIGON SUMERGIDO : SI

MANTO DE ESCOLLERA PRINCIPAL : NO

ESCOLLERA DE PROTECCION DE PIE : NO

VIGAS : SI

LOSAS : SI

CANTIL : SI

OBSERVACIONES :

BANQUETA

INSPECCION BANQUETA :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+199

SOCAVACION (fe) : 1- Estado perfecto

A1 : 1

OBSERVACIONES :

PILAS DE HORMIGON SUMERGIDO

INSPECCION PILAS DE HORMIGON SUMERGIDO :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+158

GRIETA O FISURA HORMIGON (fe) : 5- Señales de desprendimientos/coqueras

C1 : 5

ESTABILIDAD DEL HORMIGON (fe) : 4- Desprendimientos por desagregación en menos del 40 % de superficie y profundidades superiores a 5 cm

C2 : 4

UBICACION HORMIGON (ff) : 1- Ubicación correcta

C3 : 1

OBSERVACIONES :

PK INICIO : 0+159

PK FIN : 0+199

GRIETA O FISURA HORMIGON (fe) : 1- Estado perfecto"

C1 : 1

ESTABILIDAD DEL HORMIGON (fe) : 1- Estado perfecto_ superficie lisa y dura (no se desagrega)'

C2 : 1

UBICACION HORMIGON (ff) : 1- Ubicación correcta

C3 : 1

OBSERVACIONES :

INCIDENCIAS EN PILAS DE HORMIGON :

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.892732502256, Longitud : 4.2595735564828](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+158

INCIDENCIA :







DESCRIPCION : DESPRENDIMIENTOS DEL HORMIGON CON VISTA DE LA ARMADURA EN AVANZADO ESTADO DE CORROSION. A VECES DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA ARMADURA

VIGAS

INSPECCION VIGAS :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+158

GRIETA O FISURA VIGAS (fe) : 5- Señales de desprendimientos/coqueras'''

F1 : 5

ESTABILIDAD DEL HORMIGON VIGAS (fe) : 4- Desprendimientos por desagregación en menos del 40 % de superficie y profundidades superiores a 5 cm

F2 : 4

CORROSION ARMADURAS VIGAS (ff) : 5- Grietas de ancho superior a 2 mm

F3 : 5

AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL VIGAS (ff) : 4- Grietas entre 1 mm y 2 mm'

F4 : 4

UBICACION VIGAS (fe) : 1- Ubicación correcta'

F5 : 1

OBSERVACIONES :

PK INICIO : 0+159

PK FIN : 0+199

GRIETA O FISURA VIGAS (fe) : 1- Estado perfecto'''''

F1 : 1

ESTABILIDAD DEL HORMIGON VIGAS (fe) : 1- Estado perfecto superficie lisa y dura (no se desagrega)

F2 : 1

CORROSION ARMADURAS VIGAS (ff) : 1- Estado perfecto fisuras no visibles

F3 : 1

AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL VIGAS (ff) : 1- Estado perfecto fisuras no visibles'

F4 : 1

UBICACION VIGAS (fe) : 1- Ubicación correcta'

F5 : 1

OBSERVACIONES :

INCIDENCIAS EN VIGAS :


UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.892729672622, Longitud : 4.2595930024981](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+158

INCIDENCIA :





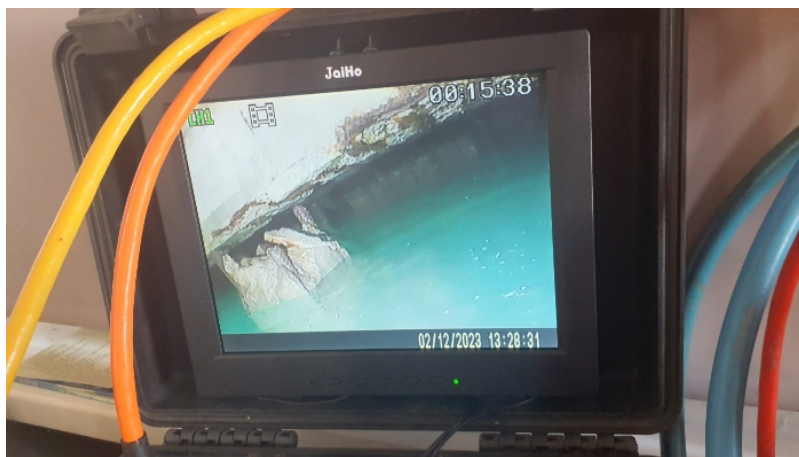


DESCRIPCION : DESPRENDIMIENTOS DEL HORMIGON CON VISTA DE LA ARMADURA EN AVANZADO ESTADO DE

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.8926202, Longitud : 4.2593455, Altitud : 57](#)


PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+158

INCIDENCIA :

PLANTA:

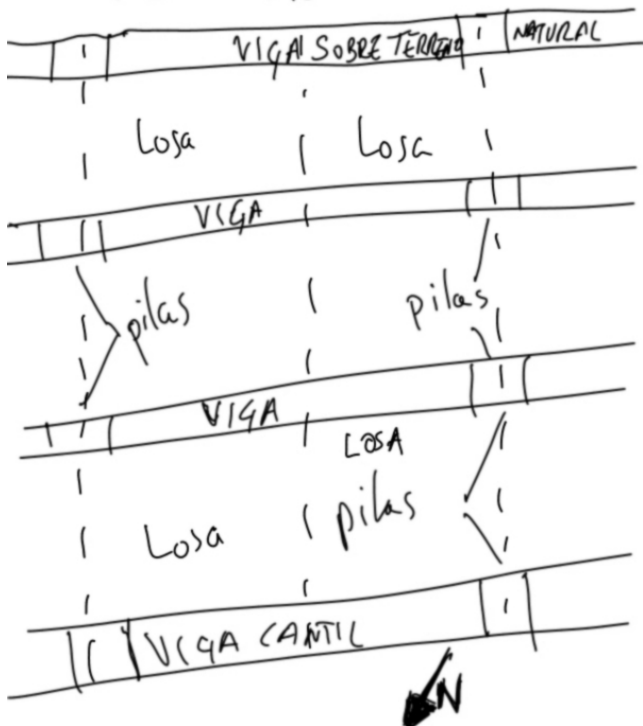

VIGA SOBRE TERRENO NATURAL

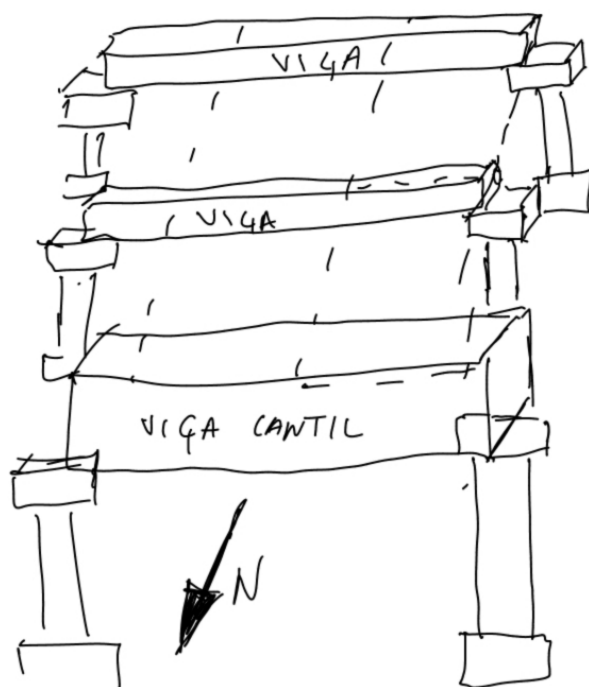

Esquema Claraboya a partir del PK158



DESCRIPCION : DIAGRAMA CLARABOYA

A PARTIR DEL PK050, POR LA LINEA DEL TERRENO NATURAL, SE SUPRIME EL PASILLO MÁS INTERIOR

A PARTIR DEL PK158 SE SUPRIME EL OTRO PASILLO QUE DANDO UNA FILA DE PILAS BAJO VIGA CANTIL

LOSAS

INSPECCION LOSAS :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+199

GRIETA O FISURA LOSAS (fe) : 5- Señales de desprendimientos/coqueras""

G1 : 5

ESTABILIDAD DEL HORMIGON LOSAS (fe) : 4- Desprendimientos por desagregación en menos del 40 % de superficie y profundidades superiores a 5 cm'

G2 : 4

CORROSION ARMADURAS LOSAS (ff) : 5- Grietas de ancho superior a 2 mm'

G3 : 5

AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL LOSAS (ff) : 5- Grietas de ancho superior a 2 mm''

G4 : 5

UBICACION LOSAS (fe) : 1- Ubicación correcta''

G5 : 1

OBSERVACIONES :


INCIDENCIAS EN LOSAS :

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.89266484825, Longitud : 4.2597660049796](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+199

INCIDENCIA :



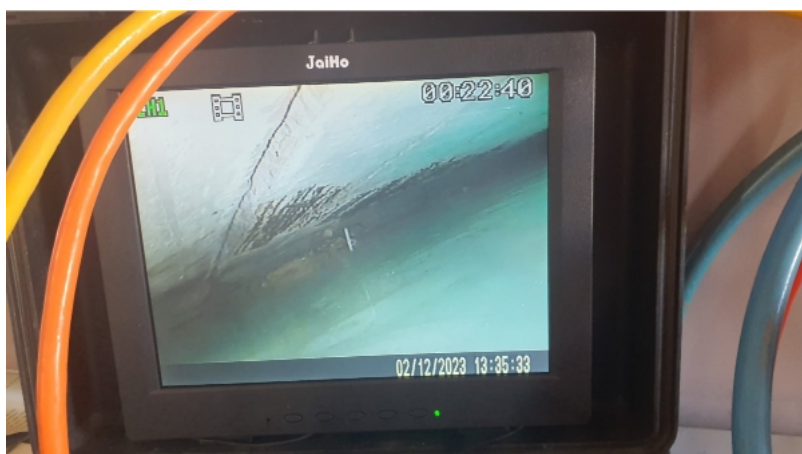



DESCRIPCION : DESPRENDIMIENTOS EN LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA LOSA CON VISTA DE LA ARMADURA EN CORROSION

VIGA CANTIL

INSPECCION VIGA CANTIL :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+199

GRIETA O FISURA CANTIL (fe) : 4- Grietas superiores a 3 mm

H1 : 4

ANCLAJES DE ELEMENTOS DE AMARRE (ff) : 1- Estado perfecto""

H2 : 1

CORROSION ARMADURAS : 1- Estado perfecto fisuras no visibles

H3 : 1

OBSERVACIONES : FISURAS TRANSVERSALES QUE LLEGAN HASTA EL OTRO LADO DE LA CALZADA

INCIDENCIAS EN VIGA CANTIL :

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.892460856871, Longitud : 4.2600617185235](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+199

INCIDENCIA :













DESCRIPCION : 6 GRANDES GRIETAS TRANSVERSALES (YA RELLENADAS CON MASILLA) QUE ATRAVIESAN EL MUELLE HASTA EL OTRO LADO DE LA CALZADA