

BLOQUES O LOSA DE GUARDA : NO

PILAS DE HORMIGON SUMERGIDO : SI

MANTO DE ESCOLLERA PRINCIPAL : NO

ESCOLLERA DE PROTECCION DE PIE : NO

VIGAS : SI

LOSAS : SI

CANTIL : SI

OBSERVACIONES :

BANQUETA

INSPECCION BANQUETA :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+203

SOCAVACION (fe) : 1- Estado perfecto

A1 : 1

OBSERVACIONES :

PILAS DE HORMIGON SUMERGIDO

INSPECCION PILAS DE HORMIGON SUMERGIDO :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+203

GRIETA O FISURA HORMIGON (fe) : 5- Señales de desprendimientos/coqueras

C1 : 5

ESTABILIDAD DEL HORMIGON (fe) : 4- Desprendimientos por desagregación en menos del 40 % de superficie y profundidades superiores a 5 cm

C2 : 4

UBICACION HORMIGON (ff) : 1- Ubicación correcta

C3 : 1

OBSERVACIONES :


INCIDENCIAS EN PILAS DE HORMIGON :

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.8936308, Longitud : 4.2579516, Altitud : 51](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+203

INCIDENCIA :



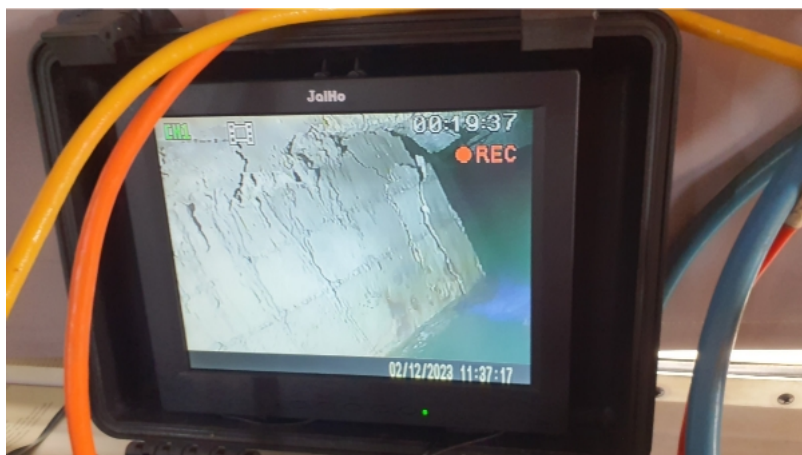







DESCRIPCION : DESPRENDIMIENTOS DEL HORMIGON CON VISTA DE LA ARMADURA EN AVANZADO ESTADO DE CORROSION. A VECES DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA ARMADURA

VIGAS

INSPECCION VIGAS :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+203

GRIETA O FISURA VIGAS (fe) : 5- Señales de desprendimientos/coqueras""

F1 : 5

ESTABILIDAD DEL HORMIGON VIGAS (fe) : 5- Desprendimientos por desagregación en más del 40 % de superficie y profundidades superiores a 5 cm

F2 : 5

CORROSION ARMADURAS VIGAS (ff) : 5- Grietas de ancho superior a 2 mm

F3 : 5

AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL VIGAS (ff) : 5- Grietas de ancho superior a 2 mm'

F4 : 5

UBICACION VIGAS (fe) : 1- Ubicación correcta'

F5 : 1

OBSERVACIONES :


INCIDENCIAS EN VIGAS :

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.8936759, Longitud : 4.2578879, Altitud : 51](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+203

INCIDENCIA :



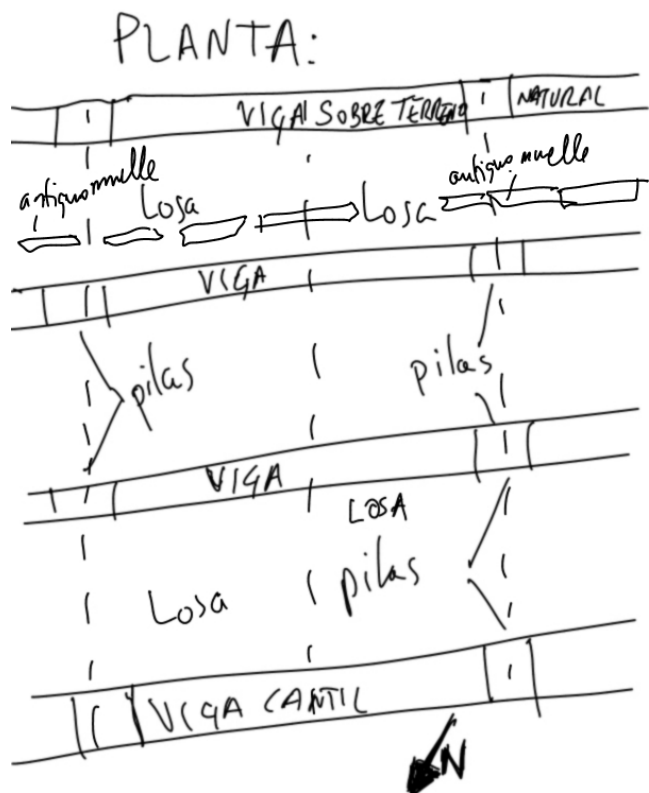

DESCRIPCION : DIAGRAMA CLARABOYA

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.8936985, Longitud : 4.2578294, Altitud : 51](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+203

INCIDENCIA :















DESCRIPCION : DESPRENDIMIENTOS DEL HORMIGON CON VISTA DE LA ARMADURA EN AVANZADO ESTADO DE CORROSION. A VECES DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA ARMADURA

LOSAS

INSPECCION LOSAS :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+203

GRIETA O FISURA LOSAS (fe) : 3- Fisuras superiores a 1 mm""

G1 : 3

ESTABILIDAD DEL HORMIGON LOSAS (fe) : 3- Desprendimientos por desagregación en menos del 40 % de superficie y profundidades inferiores a 5 cm'

G2 : 3

CORROSION ARMADURAS LOSAS (ff) : 3- Grietas entre 0,2 mm y 1 mm'

G3 : 3

AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL LOSAS (ff) : 2- Fisuras inferiores a 0,2 mm"

G4 : 2

UBICACION LOSAS (fe) : 1- Ubicación correcta"

G5 : 1

OBSERVACIONES :

INCIDENCIAS EN LOSAS :

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.8933343, Longitud : 4.2582653, Altitud : 51](#)

PK INCIDENCIA : 0+000 - 0+203

INCIDENCIA :







DESCRIPCION : DESPRENDIMIENTOS DEL HORMIGON CON VISTA DE LA ARMADURA EN CORROSION.

VIGA CANTIL

INSPECCION VIGA CANTIL :

PK INICIO : 0+000

PK FIN : 0+040

GRIETA O FISURA CANTIL (fe) : 1- Estado perfecto""

H1 : 1

ANCLAJES DE ELEMENTOS DE AMARRE (ff) : 1- Estado perfecto""

H2 : 1

CORROSION ARMADURAS : 1- Estado perfecto fisuras no visibles

H3 : 1

OBSERVACIONES :

PK INICIO : 0+041

PK FIN : 0+203

GRIETA O FISURA CANTIL (fe) : 4- Grietas superiores a 3 mm

H1 : 4

ANCLAJES DE ELEMENTOS DE AMARRE (ff) : 1- Estado perfecto""

H2 : 1

CORROSION ARMADURAS : 1- Estado perfecto fisuras no visibles

H3 : 1

OBSERVACIONES : 5 GRANDES FISURAS TRANSVERSALES (YA REPARADAS CON MASILLA) COINCIDENTES CON JUNTAS DE LOSAS QUE LLEGAN HASTA EL OTRO LADO DE LA CALZADA

INCIDENCIAS EN VIGA CANTIL :

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.894098430059, Longitud : 4.2575451359153](#)

PK INCIDENCIA : 0+041 - 0+203

INCIDENCIA :











DESCRIPCION : 5 GRANDES FISURAS TRANSVERSALES (YA RELLENADAS CON MASILLA) COINCIDENTES CON JUNTAS DE LOSAS, VIGAS Y PILA QUE LLEGAN HASTA EL OTRO LADO DE LA CALZADA

UBICACION INCIDENCIA : [Latitud : 39.8937412, Longitud : 4.257899, Altitud : 51](#)

PK INCIDENCIA : 0+040 - 0+203

INCIDENCIA :





DESCRIPCION : DESPRENDIMIENTOS CON VISTA DE LA ARMADURA EN CORROSION